

РАБОТА ВНУТРИ КОЛОДЦА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать, если в колодце:

- пар
- вода температурой больше 50°C



Разматывая трос, оставляйте на барабане лебедки не менее 4-х витков



При наматывании троса направьте витки только крюком для открывания колодца



ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- использовать стальной кувалд, сращенный узлом, или пеньковый с оборванной прядью;
- работать без рукавиц

Опускайте груз в колодец только при отсутствии в нем рабочих. При спускании груза ставьте лебедку НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ



Стропуйте арматуру только за корпус. Строповать за заховки **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**



Перед осмотром проходного коллектора:

- не менее чем за 8 ч спустите сточную ядкость;
- откройте крышки колодца и установите решетки для проветривания;
- выставьте дежурный пост и предупредительный знак

Для освещения в колодцах и камерах используйте напряжение не более 12 В



Поднимайте и опускайте материалы и инструмент на прочной веревке с карабином в специальной бадье с ушками, приделанными не менее чем тремя заклепками




Используйте страховочный канат только по назначению



НЕ СТАНОВИСЬ в канализационный лоток! РАБОТАЙ, СТОЯ НА БЕРМАХ



При монтаже фланцевых соединений соосность отверстий проверяйте металлическим стартером

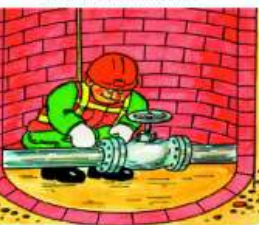

Вставлять в отверстия пальцы **ОПАСНО!**



При заливке растробов свинцом обязательно работать в предохранительных очках и броне напульсе

Перед устранением засора с помощью гибкого вала проверьте, закрыт ли фланец направляющей трубы мягкой резиной



Открывайте задвижки на водопроводных сооружениях штангой-валом, не спускаясь в колодец

